



# Owen Monitor

Руководство пользователя

10.2024  
версия 1.1

---

## Содержание

О программе.....	3
1 Системные требования .....	4
2 Установка.....	5
3 Навигация по интерфейсу .....	8
4 Подключение приборов к ПК.....	9
5 Управление приборами в Owen Monitor.....	10
5.1 Добавление .....	10
5.2 Импорт шаблона.....	11
5.3 Экспорт шаблона .....	12
5.4 Просмотр списка приборов .....	12
6 Запуск / остановка опроса приборов .....	14
7 Просмотр трендов и графиков .....	15
8 Журнал.....	16

---

## О программе

Программа Owen Monitor предназначена для опроса приборов TPM1, 2TPM1, TPM10, TPM12, 2TPM0 серии У2 и У3, производимых компанией ОВЕН.

Связь с приборами осуществляется по интерфейсу RS-485 по протоколу Modbus RTU и ASCII.

Максимальное количество одновременно подключенных приборов — 32.

Функции программы Owen Monitor:

- сбор данных с приборов, работающих по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU и ASCII);
- отображение полученных значений параметров в виде числовых значений, графиков и трендов;
- архивирование данных на жестком диске, на котором установлена программа;
- экспорт данных в файл формата .xlsx.

# 1 Системные требования

Рекомендуемые требования:

- Операционная система: Windows 10, 11 (32/64 bit).
- Процессор: Intel Core i3 2ГГц.
- Оперативная память: 4 Гб.
- Свободное место на жестком диске (не менее): 100 Мб.
- Системные библиотеки: Microsoft .NET8

## 2 Установка

1. Скачайте на ПК и запустите файл [Owen Monitor.exe](#) .
2. Откроется окно мастера установки.

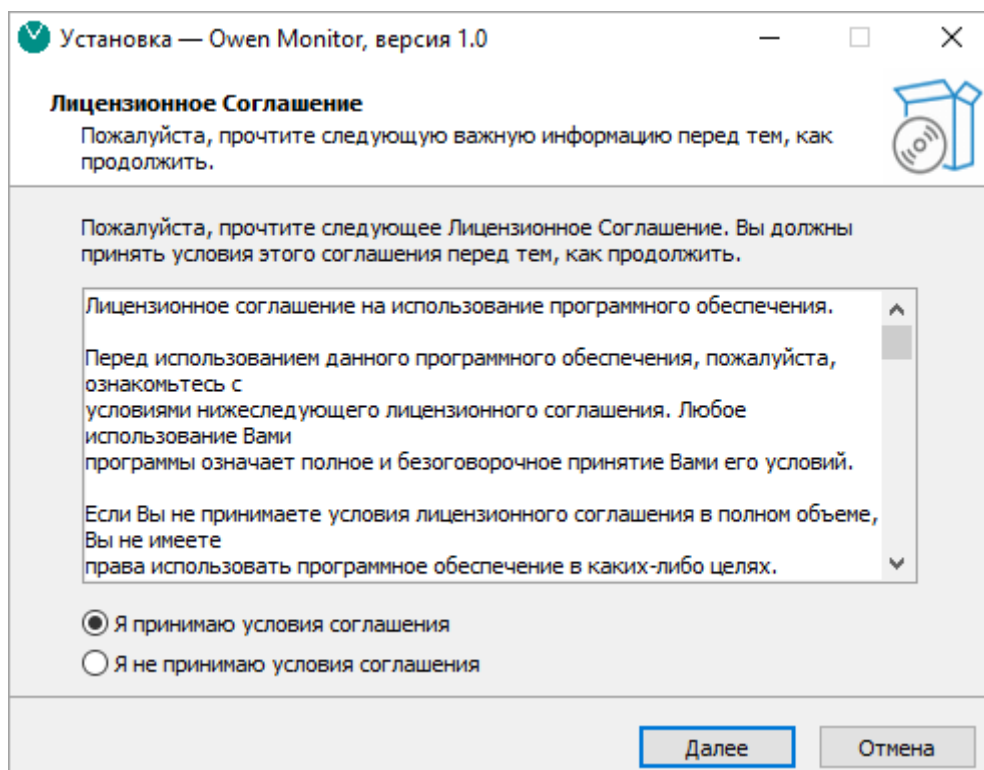


Рисунок 2.1 – Окно лицензионного соглашения

3. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и выберите **Я принимаю условия соглашения**. Нажмите кнопку **Далее**.
4. Откроется окно, в котором установите чекбокс при необходимости создания ярлыка программы на рабочем столе. Нажмите кнопку **Далее**.

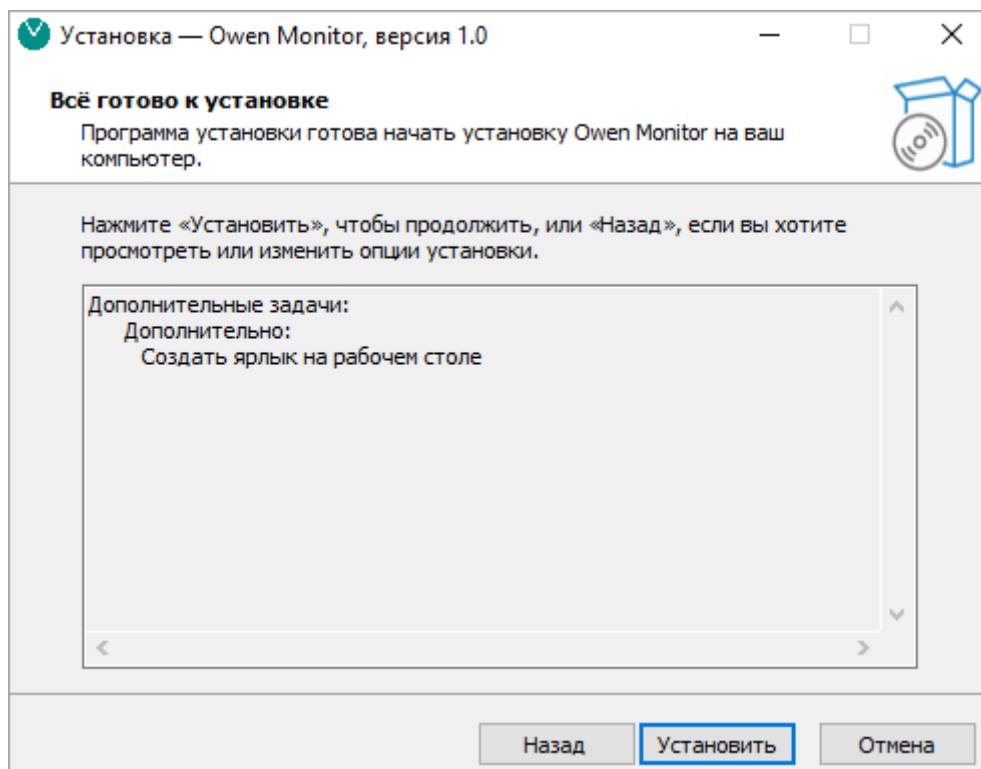


Рисунок 2.2 – Окно запуска установки

5. Нажмите кнопку **Установить**. Откроется окно, в котором будет отображаться процесс установки.

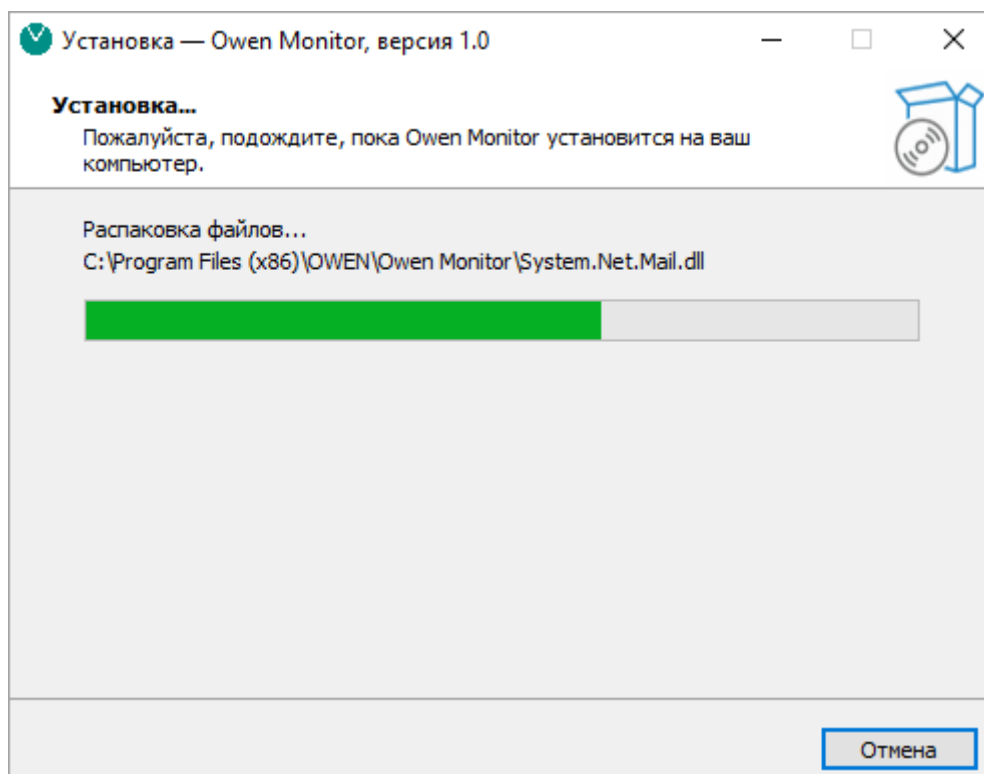


Рисунок 2.3 – Процесс установки программы

6. Дождитесь окончания установки и при необходимости установите чекбокс **Запустить Owen Monitor**.

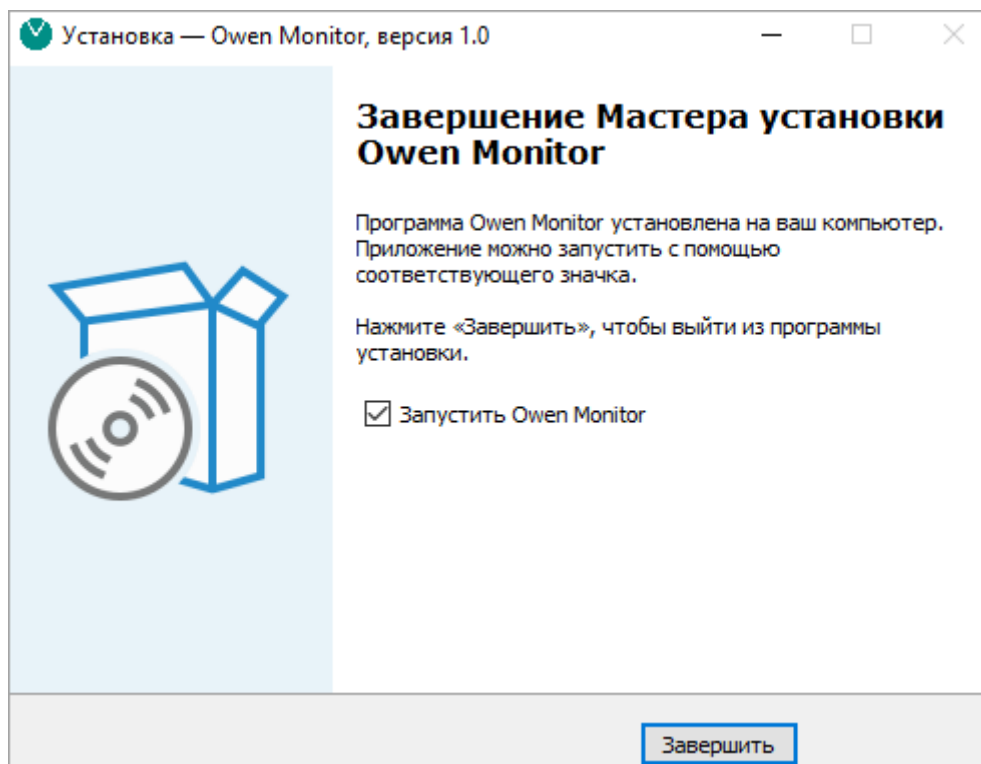


Рисунок 2.4 – Завершение установки

7. Нажмите кнопку **Завершить**.

## 3 Навигация по интерфейсу

Главное окно программы Owen Monitor:



Рисунок 3.1 – Главное окно программы Owen Monitor



## 4 Подключение приборов к ПК

1. Отключите напряжение питания всех устройств сети RS-485.
2. Приборы в сети RS-485 необходимо соединить в последовательную шину с применением адаптера интерфейса RS-485 ↔ USB (например, AC4-M компании «ОБЕН»). При использовании более двух приборов в сети RS-485 для предотвращения влияния помех на концах линии связи должны быть установлены согласующие резисторы на 120 Ом. Резистор следует подключать непосредственно к клеммам прибора.

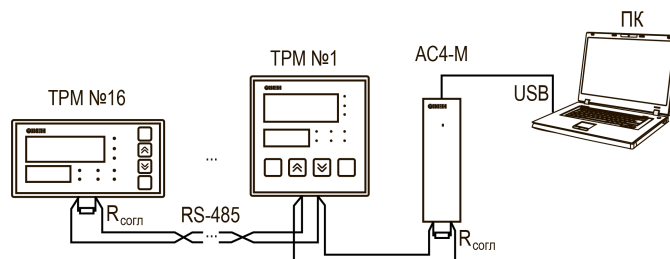


Рисунок 4.1 – Пример схемы подключения приборов по сети RS-485

## 5 Управление приборами в Owen Monitor

### 5.1 Добавление

В главном окне программы Owen Monitor нажмите на плитку добавления приборов или перейдите в раздел **Приборы** и нажмите кнопку **Добавить**.

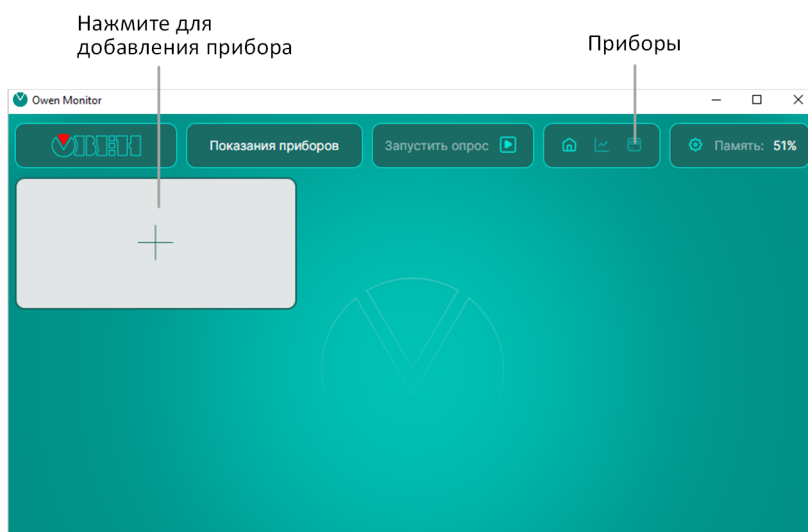


Рисунок 5.1 – Плитка добавления приборов

Откроется окно:

### Добавление прибора ✕

**Интерфейс связи**

Порт	Скорость	Адрес Modbus	Протокол	Параметры связи	Тайм-аут, мс
COM1	9600	1	RTU	8N1	1000

**Запись в базу данных**

**Данные прибора**

Имя прибора	Тип прибора
<input type="text"/>	2TRM0

Канал
Оперативный параметр
Единица измерения
Множитель
Цвет канала
Настройка

+ Добавить параметр

Отмена

Сохранить

Рисунок 5.2 – Окно добавления приборов

В разделе **Интерфейс связи** укажите следующие параметры:

**Порт** — укажите COM-порт, к которому подключен прибор.

**Скорость** — укажите скорость COM-порта прибора, подключенного к ПК.

**Адрес Modbus** — адрес опрашиваемого регистра в десятичной системе счисления.

**Протокол** — выберите протокол, по которому настроен прибор. Возможные варианты: RTU или ASCII.

**Параметры связи** — выберите настройки COM-порта:

- число информационных бит для одного байта данных. Возможные варианты: 7, 8;
- режим контроля четности. Возможные варианты: N – отсутствует, E – с контролем четности, O – с контролем нечетности;
- число стоп-бит. Возможные варианты: 1, 2.

**Таймаут** — время ожидания получения данных.

**Запись в базу данных** — установите галочку для записи значений данного параметра в архив.

В разделе **Данные прибора** укажите следующие параметры:

**Имя прибора** — введите название прибора, которое будет отображаться в программе.

**Тип прибора** — выберите подключенный прибор. Возможные значения: 2TPM0, 2TPM1, TPM1, TPM10, TPM12.

Выберите оперативные параметры для опроса, нажав кнопку **Добавить параметр**.

Откроется окно:

Рисунок 5.3 – Выбор параметра

**Оперативный параметр** — выберите параметр прибора для опроса.

**Единицы измерения** — выберите единицы измерения параметра.

**Множитель** — укажите множитель при необходимости перевода измеренного значения в значение реальной физической величины. Возможные значения: от 0,0001 до 10000.

**Цвет канала** — выберите цвет, которым будет отображаться график или тренд параметра.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

## 5.2 Импорт шаблона

Для загрузки в программу Owen Monitor настроек опроса приборов из файла .json нажмите кнопку **Импорт шаблона**.

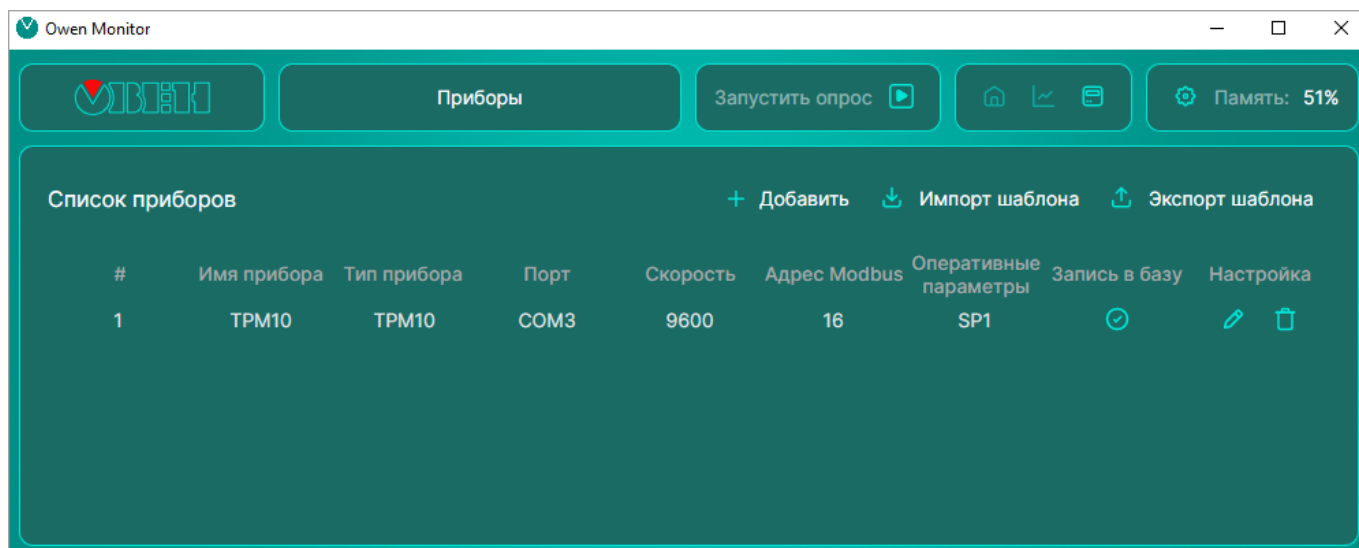


Рисунок 5.4 – Импорт шаблона

Откроется окно, в котором выберите файл и нажмите кнопку **Открыть**.

### 5.3 Экспорт шаблона

Для сохранения настроек опроса приборов в файл .json нажмите кнопку **Экспорт шаблона**.

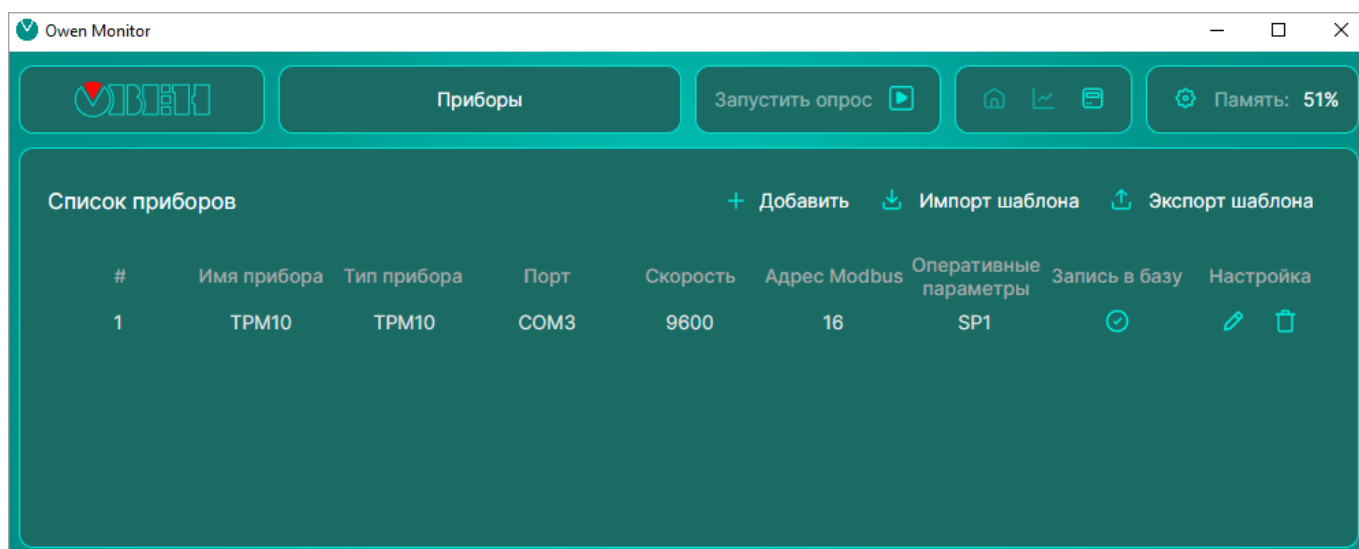


Рисунок 5.5 – Экспорт шаблона

Откроется окно, в котором выберите расположение файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

### 5.4 Просмотр списка приборов

В разделе **Приборы** отображается список приборов с информацией по опрашиваемым параметрам.

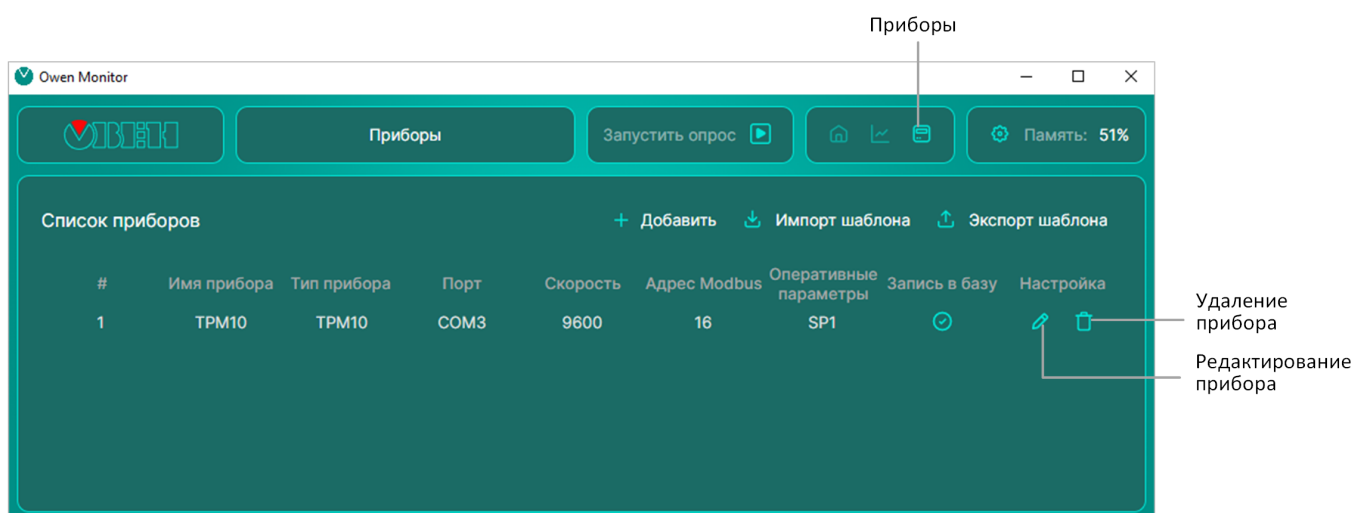


Рисунок 5.6 – Список приборов

## 6 Запуск / остановка опроса приборов

Для запуска / остановки опроса в главном окне программы нажмите соответствующую кнопку:

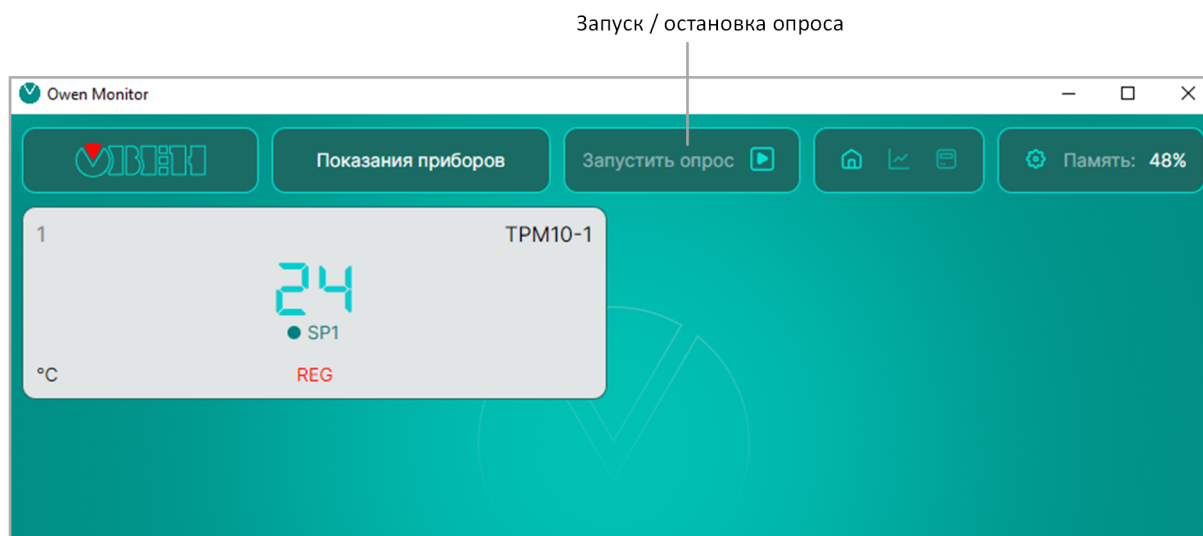


Рисунок 6.1 – Запуск / остановка опроса

## 7 Просмотр трендов и графиков

Перейдите в раздел **Тренды приборов**. Откроется окно:

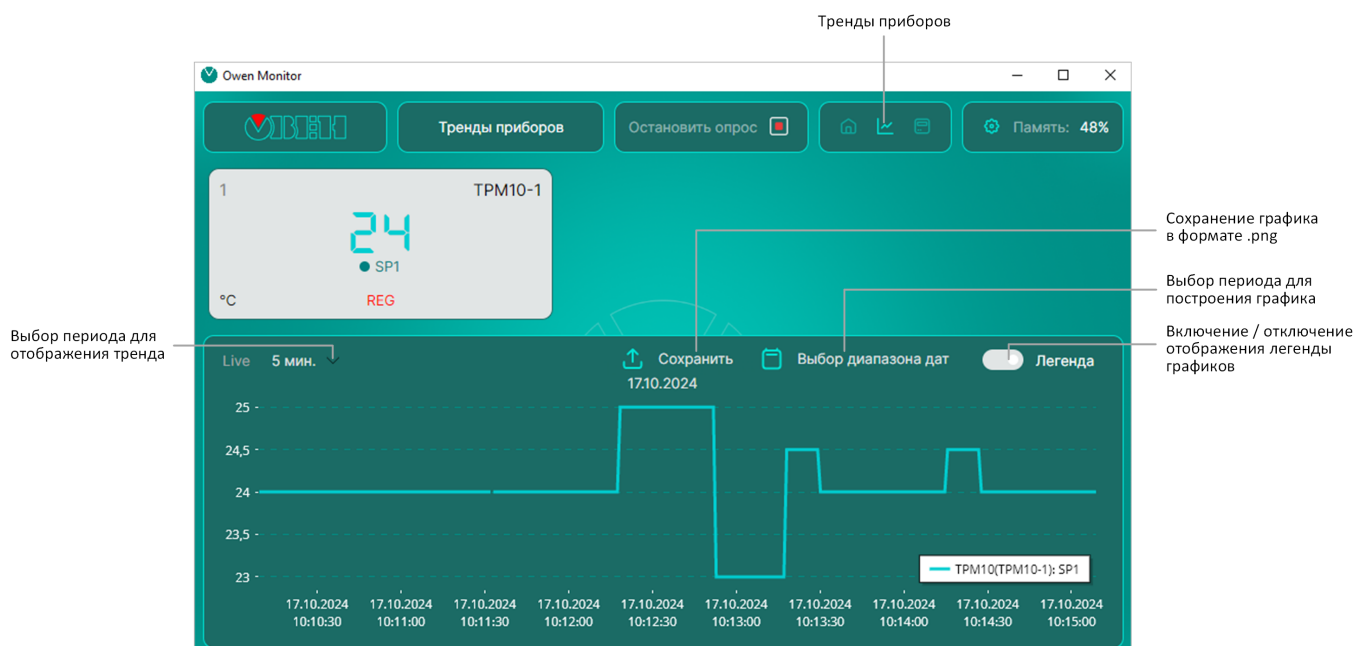


Рисунок 7.1 – Тренды приборов

## 8 Журнал

В Owen Monitor реализована возможность выгрузки данных от приборов в файл .xlsx.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В журнале отображаются только параметры, для которых включена настройка **Запись в базу**.

Для выгрузки данных перейдите в раздел **Настройки**.

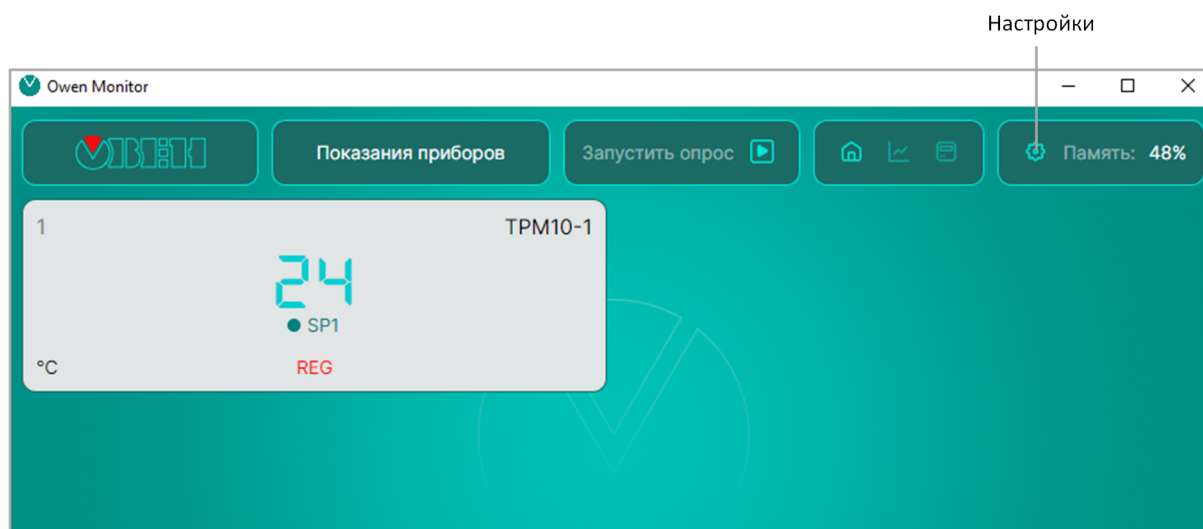


Рисунок 8.1 – Настройки

Откроется окно:

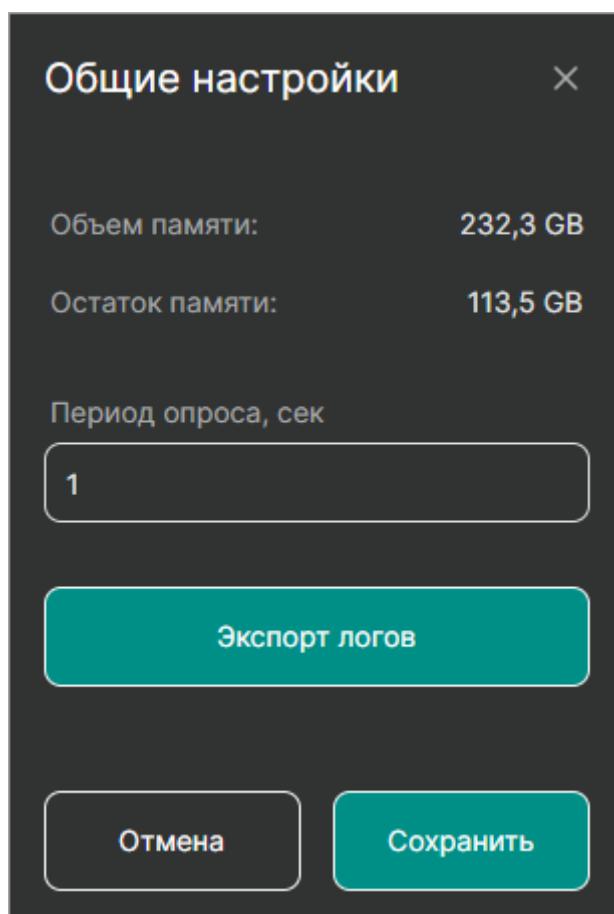


Рисунок 8.2 – Общие настройки

**Период опроса, сек** — укажите период опроса для отображения данных в журнале.

Нажмите кнопку **Экспорт логов**.



Откроется окно:

Рисунок 8.3 – Выбор дат для журнала

Нажмите кнопку **Сохранить**. Откроется окно, в котором укажите путь для сохранения файла.

Устройство:	Дата
ТРМ10-1	2024-10-17 10:02:36
ТРМ10	2024-10-17 10:02:37
	2024-10-17 10:02:38
	2024-10-17 10:02:39
	2024-10-17 10:02:40
	2024-10-17 10:02:41
	2024-10-17 10:02:42
	2024-10-17 10:02:43
	2024-10-17 10:02:44
	2024-10-17 10:02:45

Рисунок 8.4 – Общий вид журнала с данными



Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5  
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45  
тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, [support@owen.ru](mailto:support@owen.ru)  
отдел продаж: [sales@owen.ru](mailto:sales@owen.ru)  
[www.owen.ru](http://www.owen.ru)  
рег.:1-RU-140980-1.1